Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.


Miele

Átalakítási és szerelési útmutató


M.-Nr. 07822940

PW 6163, PW 6243, PW 6323

hu	Montageanweisung Wandabdichtung für PW 6163, PW 6243, PW 6323 mit Wiegesystem	**hu**	Szerelési útmutató – falitömítés PW 6163, PW 6243, PW 6323 gépekhez, mérlegrendszerrel	**fr**	Notice de montage du joint de cloison pour PW 6163, PW 6243, PW 6323 avec système de pesée
ni	Montage-instructie wandafdichting voor PW 6163, PW 6243, PW 6323 met weegsysteem	**da**	Monteringsanvisning vægtætning til PW 6163, PW 6243, PW 6323 med vejesystem	**no**	Monteringsveiledning for veggtetning av PW 6163, PW 6243, PW 6323 med veiesystem
sv	Monteringsanvisning väggtätning för PW 6163, PW 6243, PW 6323 med vägningssystem	**it**	Istruzione di montaggio per guarnizione a parete (PW 6163, PW 6243, PW 6323 con sistema di pesatura)	**es**	Instrucciones de montaje del sellado de pared para PW 6163, PW 6243, PW 6323 con sistema de pesaje
am	Szerelési útmutató – falitömítés PW 6163, PW 6243, PW 6323 gépekhez, mérlegrendszerrel				

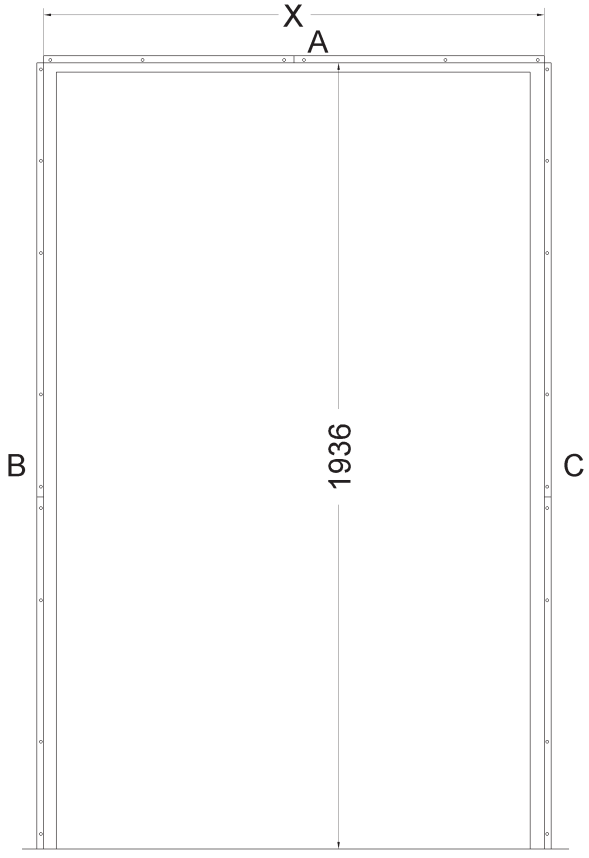


1

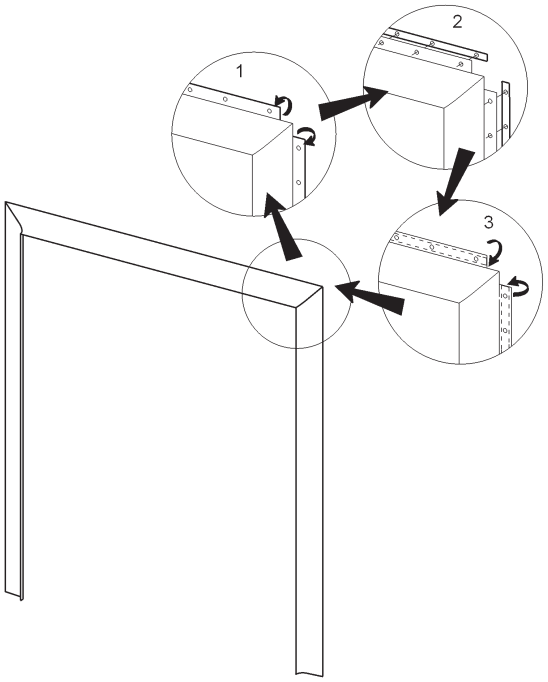


2

Ez a dokumentáció engedélyünk nélkül nem sokszorosítható és harmadik fél számára nem tehető hozzáférhetővé. Tulajdonjog fenntartva.

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

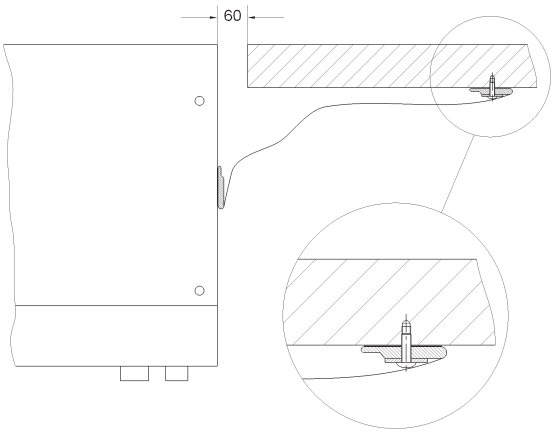

3

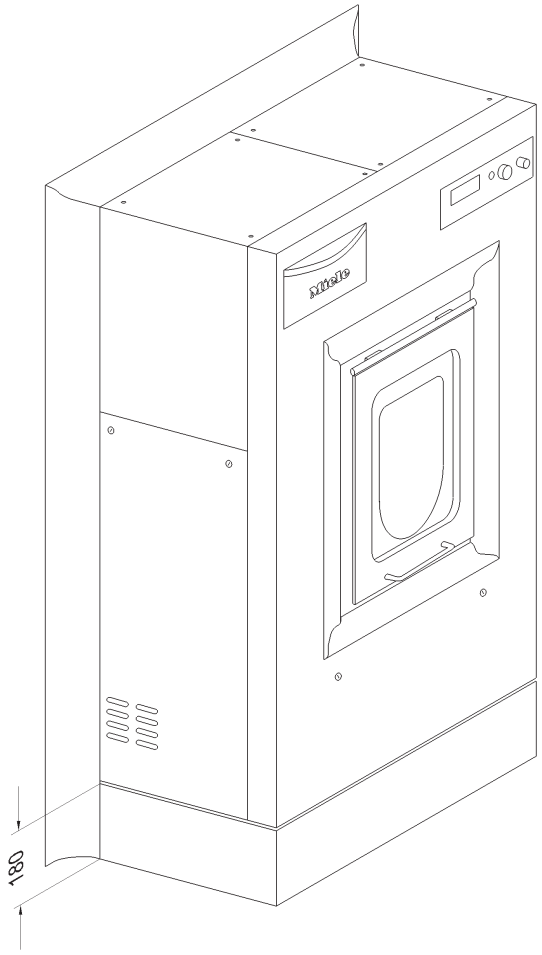

4

Ez a dokumentáció engedélyünk nélkül nem sokszorosítható és harmadik fél számára nem tehető hozzáférhetővé. Tulajdonjog fenntartva.

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

hu

Szükséges alkatrészek x

Mennyiség	Anyagszám	Megnevezés
1	07869810	Szerelőkészlet – falitömítés, 16 kg-os modell, PW 6163
		or
1	07869840	Szerelőkészlet – falitömítés, 24 kg-os modell, PW 6243
		or
1	07869850	Szerelőkészlet – falitömítés, 32 kg-os modell, PW 6323

Megjegyzés

Ezt a szerviz- és javítási munkát csak megfelelő képesítésű villanyszerelő (szakképzettséggel, ismeretekkel, tapasztalattal és friss szakmai gyakorlattal) végezheti, az összes vonatkozó helyi és nemzeti biztonsági előírás betartásával.

Elektromos készülékek szervizelését, átalakítását, vizsgálatát és karbantartását csak az összes vonatkozó jogszabály, balesetvédelmi előírás és érvényes szabvány betartásával szabad végezni. Az illetékes közműszolgáltatók összes előírását és a biztonságra (nem csak az elektromos biztonságra) vonatkozó szabványokat be kell tartani.

Veszély!

Kikapcsolt gépnél is lehet egyes alkatrészeken hálózati feszültség.

Bármilyen szervizmunka megkezdése előtt a gépet le kell választani a hálózatról, és megfelelő méréssel meg kell győződni erről.

Mindig végezzen általános szemrevételezést és kockázatértékelést.

A szakszerűtlen átalakítás vagy szervizmunka veszélyes lehet (tűzveszély, áramütés stb.).

Veszély!

A burkolatelemek helytelen összeszerelése esetén a védőföldelés hatástalanná válhat.

A burkolat visszaszerelésekor biztosítani kell a védőföldelés megfelelő működését.

Végezze el a megfelelő elektromos biztonsági vizsgálatokat.

Veszély!

Szerelés közben a földeléssel nem összekötött, hozzáférhető vezetőképes részek nem kerülhetnek kapcsolatba a földdel (megerősített kettős szigetelés).

Ennek igazolására szigetelésiellenállás- és érintési áram mérést kell végezni.

Ez a dokumentáció engedélyünk nélkül nem sokszorosítható és harmadik fél számára nem tehető hozzáférhetővé. Tulajdonjog fenntartva.

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

Megjegyzés

A 07869810 anyagszámú készlet (PW 6163 géphez) tartalma:

- 1 db falitömítés; 1 db felső rögzítőléc; 4 db oldalsó rögzítőléc; 20 db S6 tipli; 20 db B5.3 alátét; 20 db
- 4,8 x 25 hatlapfejű lemezcsavar; ez a szerelési útmutató.
-
-
-
-
-

Megjegyzés

A 07869840 anyagszámú készlet (PW 6243 géphez) tartalma:

- 1 db falitömítés; 1 db felső rögzítőléc; 4 db oldalsó rögzítőléc; 22 db S6 tipli; 22 db B5.3 alátét; 22 db
- 4,8 x 25 hatlapfejű lemezcsavar; ez a szerelési útmutató.
-
-
-
-
-

Megjegyzés

A 07869850 anyagszámú készlet (PW 6323 géphez) tartalma:

- 1 db falitömítés; 2 db felső rögzítőléc; 4 db oldalsó rögzítőléc; 24 db S6 tipli; 24 db B5.3 alátét; 24 db
- 4,8 x 25 hatlapfejű lemezcsavar; ez a szerelési útmutató.
-
-
-
-
-

Ábrajegyzék:

- 1. ábra: a rögzítőlécek méretadatai; 2. ábra: a falitömítés előkészítése; 3. ábra: a falitömítés rögzítése; 4. ábra:
- beépített gép
-
-

A rögzítőfuratok előkészítése x

Típus	X lásd 1. ábra
PW 6163	1232 mm
PW 6243	1459 mm
PW 6323	1680 mm

1. táblázat: a felső rögzítőléc hossza

Ez a dokumentáció engedélyünk nélkül nem sokszorosítható és harmadik fél számára nem tehető hozzáférhetővé. Tulajdonjog fenntartva.

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

– Jelölje be a felső rögzítőléc (A) magasságát (a kész padlószint felett 1936 mm) a falkivágás fölött balra és jobbra, 1. ábra. Igazítsa a felső rögzítőlécet (A) középre a falkivágáshoz, és jelölje be a furatok helyét a falon.
– Fúrja ki a bejelölt furatokat (Ø 6 mm), és helyezze beléjük a mellékelt tipliket. Csavarozza fel lazán a felső
– rögzítőlécet (A) a falra. Igazítsa az oldalsó rögzítőléceket (B és C) a felső rögzítőléc (A) végeihez, ellenőrizze
– függőlegességüket, és jelölje be a furatok helyét a falon, 1. ábra. Fúrja ki a bejelölt furatokat (Ø 6 mm), és
– helyezze beléjük a mellékelt tipliket. Csavarozza le a felső rögzítőlécet (A) a falról.
–
–
–
–

A falitömítés előkészítése

– Fektesse a falitömítést elülső felületével (szennyes oldal) lefelé sík felületre, és hajtsa ki a fal felőli léceket, 2. ábra, 1. poz. Zsírtalanítsa az A, B és C rögzítőléceket. Húzza le a ragasztócsík védőfóliáját a fal felőli lécekről,
– és ragassza fel az A, B és C rögzítőléceket, 2. ábra, 2. poz.
–

A falitömítés felszerelése

Figyelmeztetés!

A gép és a falkivágás közötti legnagyobb hézag 60 mm, lásd 3. ábra.

– Hajtsa be az A, B és C rögzítőléceket a falitömítéssel együtt, 2. ábra, 3. poz., és rögzítse őket a falhoz a 4,8 x 25 hatlapfejű lemezcsavarokkal és alátétekkel, 3. ábra.

Figyelmeztetés!

Az egyszerűbb munka érdekében a felső rögzítőléccel (A) kezdje.

– Ellenőrizze a gép pontos helyzetét, szükség esetén igazítsa és állítsa vízszintesre. Zsírtalanítsa a gépet a
– falitömítés felragasztási helyén. Húzza le a ragasztócsík védőfóliáját a gép felőli lécekről, és ragassza fel a
– léceket a gépre.

Figyelmeztetés!

Ügyeljen arra, hogy a tömítés lazán, feszítés nélkül álljon, 3. ábra.

Megjegyzés

A mérési eredmények befolyásolásának elkerülése érdekében a falitömítés alsó 180 mm-e nincs a géphez rögzítve.

Ez a dokumentáció engedélyünk nélkül nem sokszorosítható és harmadik fél számára nem tehető hozzáférhetővé. Tulajdonjog fenntartva.